



أجب على الأسئلة التالية وادعم اجابتك بالرسم الواضح:

السؤال الأول: (10 درجة):

أجب بكلمة (صح) أو (خطأ) فقط مع ملاحظة بيان الخطأ إذا ذهب الصواب:

1. المساحيق المعدنية المعتمدة من نفس المعدن ولكن بطرائق مختلفة لها خواص تكنولوجية وميكانيكية متشابهة تماماً.
2. تستخدم الطواحين الدوامة لسحق المعادن الطرية مثل الحديد وسبائكها والنحاس ومبائكه والالمنيوم والفضة
3. يعادل حجم الكرات بالطواحين الهزازة 8 أو 10 مرات حجم المادة الخاضعة للتفتيت.
4. التذرية بواسطة الماء يعطي حبيبات أكثر انتظاماً من التذرية بواسطة الغاز كما يحتاج إلى حجرة أكبر.
5. تعتبر الكثافة والمسامية سمة من سمات مواد ميتالورجيا المساحيق وهناك علاقة طردية بين الكثافة والمسامية بحيث أنه كلما زادت المسامية قلت الكثافة والعكس صحيح.
6. الانضغاطية هي نسبة حجم المسحوق المراد تصنيع المنتج منه إلى حجم المنتج وهي تتعلق بشكل وحجم الحبيبات وبمساحة المسحوق.
7. التشاكلية هي قابلية المسحوق على ملء شكل معين وتعلق بشكل مباشر بالانضغاطية وبشكل الحبيبات وبسرعة عملية الكبس.
8. تتعلق الخواص الكيميائية للمساحيق بكمية عناصر التبييف.
9. كثافة النقر هي عبارة عن وضع عينة من المسحوق γ (50 - 100) في وعاء اسطواناني مدرج (دال تربيعة 1 Cm^3) ونقره أو هزه إلى أن يصبح الحجم ثابت.
10. يسلك المسحوق سلوكاً مشابه لسلوك السائل وتتحرك الحبيبات عند الضغط أيس فقط باتجاه التحميل. ولكن نحو الجوانب أيضاً باتجاه جدران قالب وهذا ما يسمى بالضغط الجانبي.

السؤال الثاني: (14 درجة):

اكتب ما تعرفه عن الطواحين ذات الكرات كأحد الطرق الميكانيكية لصناعة المساحيق المعدنية. داعم إجابتك بالعلاقات الرياضية وبالرسوم المناسبة؟

السؤال الثالث: (16 درجة):

عرف التذرية، ماهي أهم مميزات هذه الطريقة، ما أهم طرق التذرية المتبعة، ما العوامل المؤثرة في عملية التذرية، ماهي مراحل عملية التذرية مع التوضيح بالرسم، وما العوامل المؤثرة في عملية التذرية بواسطة الغاز؟

السؤال الرابع: (14 درجة):

عرف ما تشرح بما لا يزيد عن ثلاثة أسطر كلاً مما يلي:

- 1- التشاكلية، 2- الكربونيل، 3- فقد الهيدروجين، 4- الكثافة الظاهرية للمسحوق، 5- المتانة الحصراء، 6- ما هو تأثير التزييت على عملية صنع المنتج، 7- الارتداد المرن للدسج وكيفية التخلص منه.

السؤال الخامس: (16 درجة):

عرف عملية التدميج وما العوامل المؤثرة على عملية التدميج على البارد، ثم اشرح المراحل الرئيسية التي تمر بها عملية تدميج المساحيق مع التوضيح بالرسوم المناسبة؟ اشرح طريقة التدميج الإيزوستاتيكي على الساخن، وماهي أهم مميزات وعيوب طريقة الضغط الإيزوستاتيكي المتمثل من جميع الجهات؟

السؤال السادس: (8 درجة):

تنقسم آلية التلييد إلى عدة مراحل وضح مع الرسم والشرح هذه المراحل؟

السؤال السابع: (8 درجات):

اكتب ما تعرفه عن أهم استخدامات البلاستر (المرشحات) المعدنية وما تصنع وماذا تتعلق بدرجة التزييف والفوذية.

مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق

د. حسن شامس م. د.



الإجابة النموذجية عن الأسئلة:

السؤال الأول: (10 درجات)


أجب بكلمة (صح) أو (خطأ) فقط مع ملاحظة بأن الخطأ يذهب الصواب:

1. خطأ.
2. خطأ.
3. صح.
4. خطأ.
5. صح.
6. صح.
7. خطأ.
8. خطأ.
9. خطأ.
10. صح.


السؤال الثاني: (14 درجات)

الطواحين ذات الكرات: Ball mill

أسطوانة من الفولاذ أو الألواح الميظنة من الداخل بفولاذ سبائك، يتراوح قطر الاسطوانة 250 – 1500 mm وفيها توضع المادة المراد تفتيتها مع الكرات الطاحنة الثقيلة المصنوعة من الفولاذ أو منيد الزهر أو السبائك القاسية ثم يصار إلى تنويرها. تستخدم لتفتيت المعادن متوسطة اللدونة والمعادن الهشة مثل الفولاذ السبائكي وحديد الزهر الأبيض وبعض السبائك الخاصة يتم تحويلها إلى الحالة القصية وذلك بعد إشباعها بالهيدروجين. يتم إعادة التفتيت في وسط سائل لمنع تطاير جزيئات المعدن، كما يساعد السائل على الطحن عن طريق تسرب جزيئات السائل في المسامات الدقيقة والشروخ الميكروية الموجودة في الجزيئات. من عيوب هذه الطريقة والطرق انمثلة لها: وجود شوائب في المسحوق نتيجة اهتراء الكرات وتفتت بطانة الطاحنة من جراء الاستخدام.

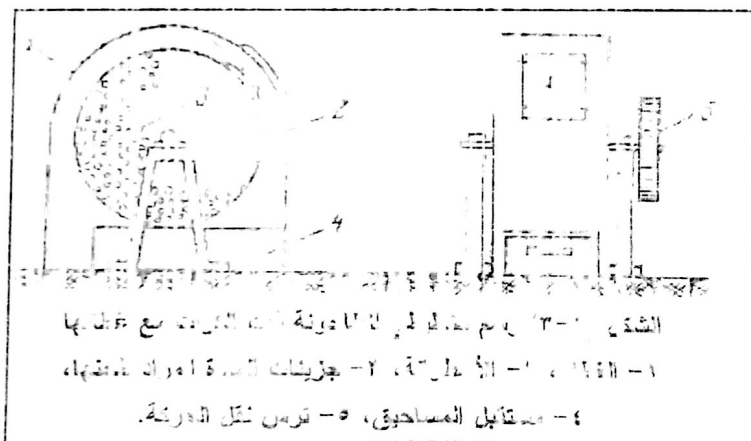

يتم اختيار سرعة دوران الاسطوانة عند الطحن في الطواحين ذات الكرات بحيث تكفي لرفع الكرات بالقوة الطاردة المركزية المتولدة عنها إلى أعلى نقطة ، ثم تسقط على الشحنة مصطدمة بها ومفتتة إياها كما بالشكل

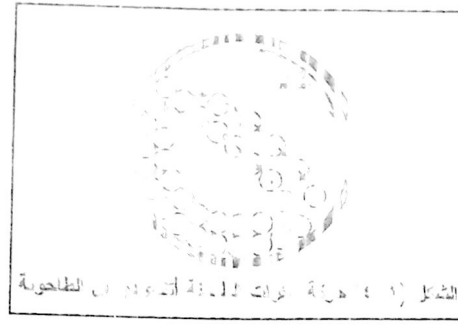

وتقدر سرعة دوران الطاحونة (السرعة العاملة للطاحونة) بعدد دورات الاسطوانة حسب العلاقة الآتية:

$$N_w = (0.6 - 0.8) N_{Cr}$$

N_{Cr} : هي عدد دورات اسطوانة المطحنة العرج والتي عندما يتفقت الجسم المراد طحنه تحت تأثير قوى الطرد المركزي الملتصقة بجدار الاسطوانة.

كمية الكرات تتعلق بسرعة الدوران بحيث نحصل على ما يشبه الشلال من الكرات المتدحرجة ضمن المطحنة. مخطط حركة الكرات الطاحنة عند سرعات دوران مختلفة يكون:



الشكل () : مخطط حركة الكرات عند سرعات دوران مختلفة.

1- نظام الطحن الانزلاقي (الاحتكاكي) N_1 : يعتمد على تأثير القوى الاحتكاكية أي نتيجة تأثير الاحتكاك عندما تكون:

$$N_1 \leq 0.2 N_{Cr}$$

2- نظام الطحن التدافعي N_2 : نتيجة تأثير الاحتكاك والصدم عندما تكون:

$$N_2 = (0.4 - 0.6) N_{Cr}$$

3- نظام الطحن بالسقوط الحر N_3 : ينتج عن تأثير الصدم نتيجة السقوط الحر وهذا ما يسمى بنظام الطحن الشديد عندما:


$$N_3 = (0.75 - 0.85) N_{Cr}$$

4- نظام الطحن العرج: عندها تلتصق الكرات ببطانة الاسطوانة، هذا النظام يسمى بنظام الدوران العرج والذي لا يحصل

عنده أي طحن بسبب التصاق الكريات الطاحنة مع بطانة المطحنة. عندما تكون: $N_4 = N_{Cr}$

لتحديد سرعة الدوران العرج (عدد الدورات العرج) للأسطوانة (تعدد N_{Cr}):

نعتبر الكرة (نقطة ملتصقة بالجدار) نقطة مادية (ليس لها أبعاد ولكن لها وزن (يؤدي الى سقوطها)) أي ندرس حالة الكرة نتيجة تأثير قوة الطرد المركزي وقوة الثقل كما بالشكل:

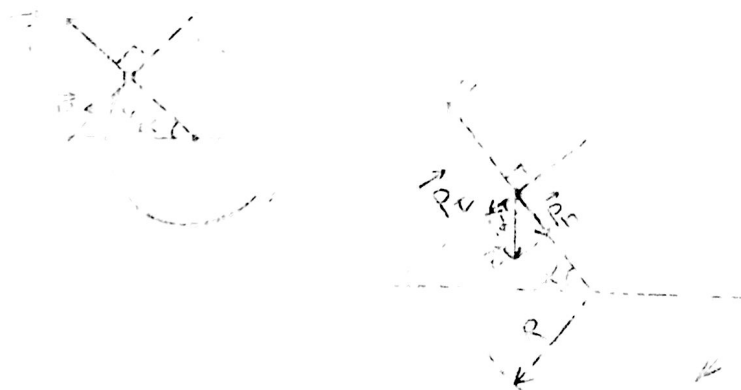

وبفرض أن:

P	: وزن الكرة الطاحنة (ثقل الكرة)
\vec{F}	: القوة النابذة أو القوة الطاردة المركزية (عمودية على المماس).
R	: نصف قطر الاسطوانة.
m	: كتلة الكرة الطاحنة.
V	: السرعة الخطية للاسطوانة.
α	: زاوية ميل الكرة.

نحصل على:

$$P = m \cdot g \rightarrow m = P/g \quad \dots\dots\dots(1)$$

حسب قانون نيوتن يمكن أن نحلل القوة P إلى مركبتين : ناظرية ومماسية:

$$P_t = P \cdot \cos(\alpha)$$

$$(2) \quad P_n = P \cdot \sin(\alpha)$$

• أما القوة النابذة F :

$$(3) \quad F = m \cdot v^2 / R \quad \dots\dots\dots$$

نعوض (1) بالمعادلة (3) نجد:

$$F = (P/g) \cdot (v^2 / R)$$

ولكن: $v = \pi \cdot D \cdot n / 60$ حيث أن: $D = 2R$ قطر اسطوانة المطحنة.

لكي يحدث التصاق الكريات بجدار اسطوانة المطحنة وبإهمال قوة الاحتكاك يجب أن يكون:

$$F \geq P_n$$

$$(P/g) \cdot (v^2 / R) \geq P \cdot \sin(\alpha)$$

$$(v^2 / g \cdot R) \geq \sin(\alpha)$$

توجد حالتان :

$$\bullet \alpha = 0^\circ \leftarrow \text{لا يوجد دوران أي السرعة صفر.}$$

$$\bullet \alpha = 90^\circ \leftarrow \sin(\alpha) = 1 \leftarrow \text{الكريات تلتصق بجدار الاسطوانة} \leftarrow$$

$$v = \pi \cdot D \cdot N / 60 \quad \text{حيث أن: } v^2 / g \cdot R \geq 1$$

$$\frac{\pi^2 \times D^2 \times N^2}{(60)^2} = g \times \frac{D}{2}$$

$$N_{Cr} = \sqrt{\frac{g}{2 \times \pi^2} \times \frac{60}{\sqrt{D}}} = \frac{42.3}{\sqrt{D}} \quad \dots\dots\dots(5)$$

ملاحظة هامة: نلاحظ من العلاقة (5) أن سرعة الدوران الحرج يتناسب عكسياً مع جذر D ولكي يحصل الطحن الشديد فلا بد أن تبعد الكريات قليلاً عن جدار الاسطوانة (تنتقل من $N_{Cr} \leftarrow N_3$) وهذا يعني أن:

$$N < N_{Cr} \quad \dots\dots\dots(6)$$

- يؤثر زيادة كمية الجزيئات المراد طحنها على عملية الطحن ذاتها وكذلك حجم الكريات فزيادة الشحن تؤدي إلى استهلاك كبير للطاقة وتآكل واهتراء الكريات الطاحنة.

- أما نقصان كمية الشحن (كمية الجزيئات المراد طحنها) فيؤدي إلى نقصان الإنتاجية واهتراء كبير لجدار اسطوانة المطحنة (جدار الاسطوانة يصنع من مادة لدنة لكي لا يهترأ).

لذلك يجب أن نختار الكمية المناسبة حيث أنه كلما كانت الحركة بطيئة \leftarrow احتكاك أكبر \leftarrow اهترأ. لذلك فإن أكبر شحنة في الاسطوانة تحسب من العلاقة التالية:

$$G = \pi \cdot R^2 \cdot L \cdot \rho \quad [kg]$$

- μ : معامل يتعلق بنوع مادة الكرات ودرجة اهترائها.
 R : نصف قطر الاسطوانة.
 ζ : معامل ملء الاسطوانة ويساوي عادة $(\zeta = 0.4 - 0.5)$
 ρ : كثافة مادة الطحن $[kg/Cm^3]$
 L : ارتفاع الاسطوانة Cm

ويتعلق قطر الكرات الطاحنة بنسبة الطحن وبقطر الاسطوانة، وعادة يؤخذ قطر الكرات الطاحنة حسب العلاقة التالية:

$$d \leq \frac{D}{18} \div \frac{D}{24}$$

حيث d : قطر الكرات الطاحنة $[Cm]$ و D : قطر الاسطوانة $[Cm]$. يحدث نتيجة عملية الطحن تغيرات خارجية في الشكل والتركيب وحجم الجزيئات مما يؤدي لحدوث تغيرات داخلية مثل:

- تغير تركيب البنية.
 - تنعيم البنية.
 - تحسين التجانس الخلانطي.
 - تغير بالخواص الميكانيكية مثل مقاومة التشكيل والقساوة.
 - تغير بالخواص الفيزيائية ولا سيما مقاومة الاهتراء.
 - تغير الخواص الكيميائية كمقاومة التآكل.
 - تغير الخواص التكنولوجية للمساحيق مثل الكثافة الظاهرية، السيوية، قابلية التلبد، قابلية الضغط ...
- ويمكن إذا تحديد أبعاد الكرات اعتمادا على الكمية المراد طحنها وعلى قطر المطحنة وعلى الأبعاد النهائية المطلوبة للحبيبات ومن ثم فإن أقطار كرات الطحن تتراوح بين $0.6 Cm$ ويمكن أن تصل إلى $3 Cm$ وتستخدم الكرات الصغيرة في عمليات الطحن الناعم جداً. وتقوم كرات الطحن بإزالة التكتلات أو التماسك الجزيئات بعضها ببعض ويمكن أن تصل أبعاد الحبيبات بعد عملية الطحن إلى $1 \mu m$
- مميزات عملية الطحن بالكرات:
- عملية بسيطة.
 - قليلة التكلفة نظرا لبساطة الآلات ورخصها.
 - عدم إشابة الحبيبات بمواد أخرى
 - رخص الخامات وذلك لإمكانية استخدام بقايا تشغيل المعادن
 - قوة الجهد والطاقة المبذولين للحصول على المساحيق.
 - قابلية المساحيق المنتجة الجيدة لعملية التدميج والتلبد.
- عيوب عملية الطحن بالطواحين ذات الكرات:
- عدم إمكانية الحصول على حبيبات عالية الدقة مع إضافة بعض الشوائب للمسحوق ناتجة عن اهتراء جدران المطحنة.
 - عملية غير فعالة حيث أن 2 % فقط من الطاقة تصرف على عملية التفتيت وإنتاج سطوح حبيبات جيدة.
 - وجود شوائب في المسحوق بسبب اهتراء الكرات وبهانة المطحنة.

السؤال الثالث: (14 درجات)

عرف التذير، ماهي أهم مميزات هذه الطريقة، ما أهم طرق التذير المتبعة، ما العوامل المؤثرة في عملية التذير، ماهي مراحل عملية التذير مع التوضيح بالرسم، وما العوامل المؤثرة في عملية التذير بواسطة الغاز؟

التذير: يطلق هذا الأسلوب على الإنتاج الكمي للمساحيق المعدنية من قطرات المعادن المنصهرة بواسطة التفتيت، والمعروف وذلك عن طريق تأثير تيار من السائل (غاز، ماء) بحيث تتصلب هذه القطرات قبل الوصول إلى أي جسم صلب، (أي تتصلب أثناء الهبوط).

أهم مميزات هذه الطريقة لإنتاج المساحيق المعدنية بالتذير:

- الانتاجية العالية مقارنة بالطرق الأخرى ومن ثم انخفاض التكلفة.
- إمكانية أتمة عمليات الإنتاج.
- الحصول على نوعية جيدة للمساحيق.
- بساطة هذه العملية.
- يمكن إجراء هذه العملية على أي معدن أو خليطة معدنية بأي مادة يمكن أن تكون في الطور السائل يمكن إجراء عملية التذير لها من خلال تحويل مصهورها إلى قطرات.

بعض الخلط المعدنية الهامة لا يمكن إنتاج مبادئها إلا بهذه الطريقة. وخاصة الخلط ذات درجة الانصهار المرتفعة.

أهم طرق التذرية المستخدمة:


- التذير عن طريق مزج سائلين.
- التذير بالطرد المركزي.
- التذير بواسطة الخلخل.
- التذير بواسطة الأمواج فوق الصوتية.
- التذير بالانزما.
- التذير بالليزر.
- العوامل المؤثرة في عملية التذير:
- أبعاد الحبيبات وتوزيعها.
- شكل الحبيبات.
- درجة نقاء المساحيق.
- نسبة المسامات في البنية.
- نوع الخليطة.

تنقسم عملية التذير إلى ثلاث مراحل: كما بالشكل

المرحلة الأولى - تشكيل المصهور: وهي عبارة عن عملية تأثير ميكانيكي في تيار المعدن يؤدي إلى نمو تيار المعدن لمنصهر.

المرحلة الثانية - تحطيم الموجات المصهور: وتشكيل الشرائح والشفاف.

المرحلة الثالثة - التذير: يتم فيها تكسير الشرائح والتفتت إلى لحصول على قطرات كبيرة ومن ثم تقطيعها إلى حبيبات صغيرة " مسحوق " وتتعلق هذه المرحلة بفوهة التذير وبضغط وسرعة تيار الغاز أو السائل وبمفروضات ويزاوية التذير.

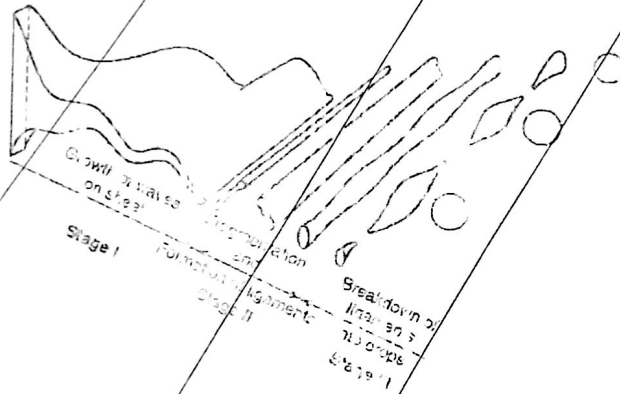

الشكل (٢١-١) مراحل تشكيل الحبيبات أثناء عملية التذير

العوامل المؤثرة في عملية التذير بواسطة الغاز:

- لزوجة المعدن المنصهر.
- قوى التوتر السطحي.
- درجة حرارة المصهور والسعة الحرارية.
- سرعة تيار الغاز.

السؤال الرابع: الثالث: (١٤) درهما

عرف ما يلي:

١- التشاكلية: هي عبارة عن قابلية المنتجات المشكلة بواسطة التدميج بالاحتفاظ بشكلها بعد خروجها من قالب التشكيل، وتتصف التشاكلية للمسحوق بمدى الكثافة سواء كان صغيراً أم كان أعظماً، التي عدها لا تتحطم المدمجات بعد نفضها من قالب

 
التشكيل، والتي تؤمن توزيعاً خطياً للكثافة على طول المدمج بدءاً من عملية الكبس. ويعبر عنها بالشكل $\sigma = \frac{\sigma}{p}$ معامل التشاكلية

وهو عبارة عن علاقة بين مقاومة العينة على الضغط σ وبين ضغط المكبس p عند تشكيل العينة (الضغط النوعي المستعمل عند عملية التدميج).

٢- الكربونيل: تتحد كثير من المعادن الانتقالية V-VIII group من الجدول الدوري للعناصر الكيميائية مثل الحديد والنيكل والكوبالت والتنجستين وغيرها تحت ظروف معينة لدرجة الحرارة والضغط، مع أول أكسيد الكربون لتكوين مركب كيميائي

يسمى الكربونيل. وهذه المركبات غير متماثلة نسبياً ويسرعان ما تتفكك مكونة مساحيق دقيقة للمعدن استرجاع الشكل،

وأول أكسيد الكربون. تعتمد هذه الطريقة على تفكك الكربونيل $Me_m(CO)_n$ عند التسخين حسب التفاعل التالي:



3- فقد الهيدروجين: هو مقدار البقاء في الوزن الذي يحدث عندما يتم تسخين العينة البوليمرية عند درجة حرارة آت من درجة حرارة الانصهار في تيار من الهيدروجين لأختزال أكسيد المعادن غير المستقرة.

4- الكثافة الظاهرية للمسحوق: γ_{ap} (أو الوزن النوعي) أو الكثافة المسكوبة سكباً حراً يعبر عنها بالعلاقة:

$$\gamma_{ap} = \frac{G}{25} [g / \text{Cm}^3] \text{ ، حيث } G \text{ وزن المسحوق و } 25 \text{ الحجم المطلوب.}$$

5- المقارنة الخضراء: يطلق على المنتج المصنوع بتقانة ميتالورجيا المساحيق غير الملبد " المدمج الأخضر " (أي منتج بواسطة الضغط لم يعرض لعملية تلبيد يسمى بالمنتج الأخضر) . أما المقارنة الخضراء فهي تتعلق بمدى تماسك وقدرة العينات على المناولة بين المكبس وفرن التلبيد لكي لا تنهار (تتراوح قيمتها بين $(250 - 1000) \text{ N/mm}^2$) .

6- ما هو تأثير التزييت على عملية ضغط التدميج للمنتج 1- تزييت الاحتكاك الداخلي والخارجي وبالتالي إنقاص ضغط التدميج. 2- تخفيف ضغط اللفظ من السنبك السفلي. 3- منع اهتراء بطانة القالب أو التصاق (استعصاء) المنتج أثناء التشكيل. 4- منع تطاير المسحوق كونه مادة سامة.

7- الارتداد المرن للمدمج وكيفية التخلص منه: يسمى زيادة أبعاد المدمجات نتيجة تأثير قوى المرونة بعد إزالة الضغط بالارتداد اللاحق أو الارتداد المرن، للتخلص من هذا الأثر فمن الضروري تطبيق ضغط التدميج المطلوب وتثبيت الضغط أو الحمولة عند ذلك الضغط على المدمج من بضع ثواني إلى 2 وحتى 3 دقائق حسب نوع مادة المدمج. (مدمجات كثافتها قليلة مثل الألمنيوم تثبت الحمولة بضع ثواني للتخلص من الانفعال المرن لأنه لا يوجد بها إلا انفعال لدن 100% بينما الفولاذ تثبت الحمولة من 2 وحتى 3 دقائق).

السؤال الرابع: (16 درجة):

عرف عملية التدميج وما العوامل المؤثرة على عملية التدميج على البارد، ثم اشرح المراحل الرئيسية التي تمر بها عملية تدميج المساحيق مع التوضيح بالرسوم المناسبة؟ تكلم ما تعرفه عن التدميج الايزوستاتيكي على الساخن وماهي مميزاته وعيوبه؟

الحل:

تعريف: تطلق كلمة التدميج على عمليات الضغط للحبيبات مع بعضها البعض وذلك لتكوين كتلة صلبة متماسكة للحصول على الشكل النهائي للمنتج (المدمج).

العوامل المؤثرة على عملية التدميج على البارد

- نوعية المساحيق.
- قالب التشكيل.
- شكل وحجم الحبيبات.
- نسبة المواد الداخلة في الخليطة.



المراحل الرئيسية التي تمر بها عملية تدميج المساحيق:

تتم عملية التدميج إما في قالب ذو سنبك واحد أو سنبكين بحيث ينزل السنبك العلوي في تجويف القالب أما السنبك السفلي فيغلق القالب ويساعد على دفع وإخراج المدمج من القالب


المرحلة الأولى: ملء القالب بالمسحوق: في حال المعايير الحجمية نضع سدادات لدفع الحبيبات إلى الداخل ولكن هذه المعايير يدوية.

المرحلة الثانية: مرحلة التدميج (الكبس أو التشكيل)


المرحلة الثالثة: إخراج المدمج (اللفظ) حيث يتحرك السنبك السفلي حتى السطح العلوي من القالب لإخراج المدمج الأخضر أما السنبك العلوي يتحرك للارتفاع الذي نريده.

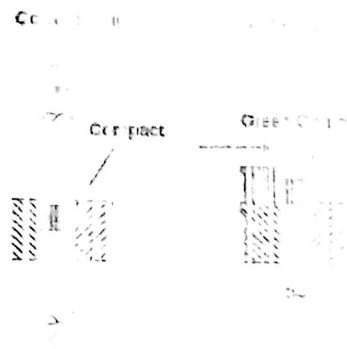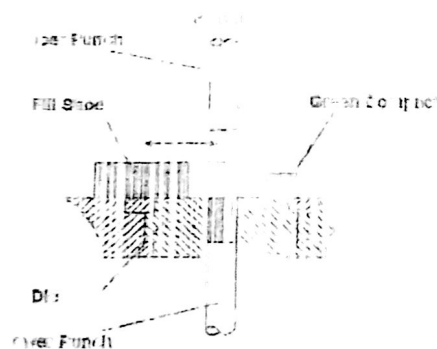

- إذا عملية التدميج يمكن تنسيقها لثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى: يحدث في هذه المرحلة تحرك للجزيئات لإملاء فراغ جوف القلب دون أي تشوه للحبيبات.
 - المرحلة الثانية: وفي مرحلة التدميج الفعلية تتوافق هذه المرحلة بانفعال مرن ولدن للحبيبات حيث تستطيل وتغير أشكالها أو يحدث بها تحطم هش للحبيبات الهشة أو القصيفة. يحدث الانفعال المرن في البداية في أماكن التلامس وسرعان ما يتوافق بانفعال آخر هو انفعال لدن في نهاية هذه المرحلة وعندها تدخل الجزيئات وتتصافى مع بعضها البعض مما يساعد في رفع المتانة الخضراء وفي استجابة تشكيل ما يسمى التدميج الأخضر.
 - المرحلة الثالثة من التدميج: يحدث عندها زيادة في الضغط وتناقص حجم المدمجات. تتوافق هذه المرحلة بانفعال واحد هو انفعال لدن فقط (تشوه أكبر للحبيبات) وفعلها معظم المساحيق لا تنضغط للمرحلة الثالثة وتستخدم فقط للحبيبات الهشة (المنتجات القصيفة) (عند زيادة الضغط تصل للمرحلة عندها لا ترتفع الكثافة). (الحبيبات اللدنة إذا ضغطت بشكل كبير نحصل على مسامات)

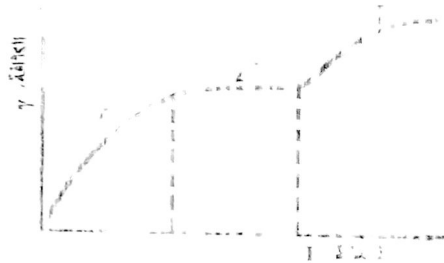

الشكل (٣-٤) حالة الكثافة وكيفية التدميج

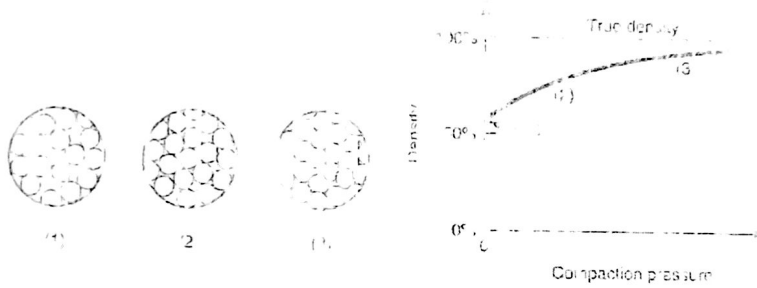

الشكل (٤-٤) مراحل التدميج وكيفية الكثافة

١- لتوزيع الحر للمساميق في القلب مباشرة، ٢- ضغط المدمج، ٣- تشوه الجزيئات

أشرح طريقة التدميج الأيزوستاتيكي على السامخن، وماهي أهم مميزات وعيوب طريقة الضغوط الأيزوستاتيكي المتمثل من جميع الجهات:

هو عبارة عن ضغط متمثل من جميع الاتجاهات على السامخن، أي يتوافق مع عملية الضغط عملية أخرى هي عملية التليد، ووسط التسخين هو عبارة عن غاز الأرجون أو النتروجين أو الهواء (تسخن بالماء نحصل على بخار ماء يؤدي لكبر الحجم) ودرجة الحرارة عادة تكون 500 - 2200 درجة مئوية (الدرجة الأقل 500 للمعادن ذات درجة الانصهار المنخفضة) فكلما ارتفعت درجة الحرارة تصبح المعادن أكثر ليونة مما يؤدي إلى زيادة الكثافة.

ومن عيوب هذه الطريقة: أنه لا يمكن الحصول على مدمجات ذات دقة عالية وهي تستخدم بشكل كبير بصنع أدوات القطع والمساحيق المقاومة للانصهار، يجب الانتباه أيضا إلى الغاز المستخدم كي لا يتفاعل مع المعدن ويؤدي إلى إغلاق المسامات وبالتالي عدم إمكانية الحصول على كثافة عالية.

أهم مميزات وعيوب طريقة الضغط الأيزوستاتيكي المتمثل من جميع الجهات:

- 1- الطاقة الضرورية لدمج المساحيق بهذه الطريقة تكون أقل مقارنة بالطاقة المصروفة في حالة التدميج العادية.
- 2- الانتاجية العالية.
- 3- عوامل الأمان التي يجب مراعاتها وهي الانفجار - الحريق - التسمم - الأعطال الميكانيكية للأداة.
- 4- لا حاجة لعملية التزييت.
- 5- صغر حجم المنتجات.

وتعد صعوبة الحصول على أبعاد قريبة من الأبعاد المطلوبة في المدمجات من العيوب الرئيسية لهذه الطريقة، أضف إلى ذلك ضرورة القيام بمعالجات ميكانيكية للحصول على مدمجات جاهزة بشكل معين.

السؤال الخامس: (8 درجات):
تقسم آلية التليد إلى عدة مراحل ووضح مع الرسم والشرح هذه المراحل؟



الشكل (5-1) مراحل نمو الحبيبات في المعدن



الشكل (5-2) نمو الحبيبات في المعدن

المرحلة الأولى a: تسمى مرحلة الانسياب اللزج: وهي شبيهة بآلية انسياب السوائل حيث، تتحرك الذرات بشكل مرجه عبر الحجم (انتشار حتمي) إلى بداية التلامس وتشكيل الرقاب، وهذا تقارب مراكز الجزيئات مع بعضها البعض مما يؤدي إلى زيادة سطح التلامس وتشكيل الرقاب. يؤثر على هذه المرحلة معامل يسمى معامل اللزوجة للمادة التي تتناسب عكسا مع معامل الانتشار الحتمي: $\eta = D^{-1}$ وتتعلق سرعة الانسياب (الزحف) بمعامل الانتشار الحتمي وبطول ضلع الخلية a و بدرجة الحرارة T ، وكذلك بطول الأبعاد الخطية التي تشكل. مثال على ذلك، انسياب قطر التلامس أو نصف قطر الرقبة (ثوابت خطية).

تقارب مراكز من العمليات التي تجري بعد عملية التليد: المعالجة بالبخار والمعالجة لحرارية، تحدث عن هاتين العمليتين ميينا أهميتهما والفرق بينهما وبين المعالجة التقليدية للمعادن المعصمة؟

المرحلة الثانية b: مرحلة الانتشار الحتمي: التي عندها تنتقل الذرات من حدود الجزيئات بالقرب من سطح التلامس من بداية الانحناء إلى نهاية التقعر ويلاحظ هنا نمو في سطح التلامس ولكن لا يحدث تقارب بين مراكز الجزيئات.

المرحلة الثالثة c: مرحلة الانتشار الحتمي مع وجود تقارب في مراكز الجزيئات: تنتقل الذرات من حدود الجزيئات بالقرب من سطح التلامس مما يساعد على تحريك الفراغات وزيادة في أسطح التلامس وتقارب بين مراكز الجزيئات ، ويحدث أيضا انتقال الذرات من المسامات الكبيرة إلى المسامات الصغيرة وبالتالي انسياب المعدن إلى داخل المسام مما يؤدي إلى حدوث انكماش في المعدن.

المرحلة الرابعة d: مرحلة الانتشار السطحي: والتي يحدث عندها انتقال المادة عبر الطور الغازي: (هي المرحلة الأخيرة): والتي تحدث بسبب اختلال توازن ضغط الأجزاء المتقعره وانتهاء الأجزاء المحدبة لسطح الرقبة ويلاحظ هنا نمو سطح التلامس بين الجزيئات ولكن دون تقارب بين مراكزها. كما يلاحظ اندماج المسامات بسبب امتصاص المسامات الصغيرة من قبل المسامات الكبيرة ولكن لا نلاحظ أي انكماش في هذه المرحلة.

المرحلة الخامسة e: مرحلة انتقال المادة عبر الطور الغازي: (هي المرحلة الأخيرة): والتي تحدث بسبب اختلال توازن ضغط البخار للمعدن بالقرب من الأسطح المقعرة والمحدبة للحبيبات وعدد سرعة هذه المرحلة بواسطة معامل الانتشار في الطور الغازي ويحدث هنا تزايد في سطح التلامس ولكن دون تقارب بمراكز الجزيئات.

المرحلة السادسة f: ضغط وحرارة: مرحلة التصاق الحبيبات مع بعضها البعض (ضغط + حرارة تعني تليد على الساخن)، تحدث نتيجة تأثير ضغط خارجي أثناء عملية التليد إلى حدوث انسياب المادة إلى أسطح التلامس. ويلاحظ هنا زيادة أسطح التلامس مترافقا مع تقارب بين مراكز الجزيئات مثال على ذلك: التدميج على الساخن.

إذا المراحل من a وحتى e: تليد على البارد (فقط تليد). لا توجد هنا قوى خارجية مؤثرة على الحبيبات. المراحل من a وحتى f: تليد على الساخن (تليد + تدميج). هذا يوجد ضغط وحرارة.

السؤال السادس (8 درجات):

أكتب ما تعرفه عن أهم استخدامات الفلاتر (المرشحات) المعدنية ومما تصنع وبماذا تنطبق درجة الترشيح والنفوذية.

الحل:

وظيفة الفلاتر التصفية (الشوارد المنحلة بالماء لاتصفى وكذلك المواد السامة المنحلة بالماء لاتصفى).

تستخدم المرشحات بصورة أساسية لإزالة الجسيمات المعلقة من الموائل أو الغازات كمرشحات البرونز والفولاذ المقاوم للصدأ. وكذلك تستخدم لفصل نظائر الإلمنيوم والإشعاعات الذرية كالممرشحات المصنعة من النيكل وهناك استخدامات كثيرة لها منها:

- 1- وسيلة إمداد فقايعات الغاز في السائل لخصص بسررب النار.
- 2- تنقية الهواء من الغازات السامة.
- 3- مخمدات للصوت والاهتزازات.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and mostly illegible due to the quality of the scan and the nature of the bleed-through. It appears to be a list or a series of notes.